

# NEW

04/2021

19/01/2021

TECO 710-730-740-750



**OGGETTO: VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI ERRORE “E 28” - “E30”**

Qualora l'equilibratrice visualizzasse il messaggio di errore **“E 28”** o **“E 30”** per segnalare l'errato conteggio dell'encoder ruota o l'errata calibrazione del sensore magnetico relativo alla tacca “zero” dell'encoder (F0) suggeriamo, prima di procedere ai controlli di routine indicati nei manuali di service, di verificare la tipologia di viti a testa esagonale utilizzate per il fissaggio della puleggia al corpo del gruppo oscillante (figura a lato).



Se le suddette viti dovessero essere di colore nero (acciaio brunito ferromagnetico) occorre sostituirle con altre di dimensioni analoghe in acciaio INOX amagnetico (VTE M4X10).

A riguardo è stato creato il **kit ricambio cod. 5-125305** che può essere richiesto al nostro ufficio ricambi.

Ringraziandovi per l'attenzione restiamo a vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.